

Довідка

за результатами обстеження протипожежного стану
КЗ СОР "СУМСЬКИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ"
виявлені порушення вимог пожежної та техногенної безпеки,
цивільного захисту, а саме:

Навчальний корпус за адресою: м. Суми, вул. Паркова, 4:

1. У внутрішньому дворикі влаштовано будівлю господарчого складу без дотримання нормативних протипожежних відстаней (ст. 57 Кодекс цивільного захисту України; п. 11 розділу II ППБУ; табл. 4, п. 15.2.2 ДБН Б.2.2-12:2019).
2. Ширина воріт для проїзду у внутрішній дворик будівлі менше 3,5 метра (ст. 57 Кодекс цивільного захисту України; п. 11 розділу II ППБУ; п. 5.7 ДБН В.2.2-3:2018; п. 15.3.1 ДБН Б.2.2-12:2019).
3. Не виконано на рівні визначеному проектною, експлуатаційною документацією, або на рівні рекомендацій виробника системи блискавкозахисту захист будівель від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів (п. 1.21 розділу IV ППБУ; п. 10 розділу V ППБ системи освіти України).
4. Приміщення не обладнані системами протипожежного захисту відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» (п. 1.2 розділу V ППБУ; табл. А.1, А.2 додатку А, табл. Б.1 додатку Б, п. 5.8 ДБН В.2.5-56:2014).
5. Закладено віконний проріз прямоку коридору підвального поверху (п. 2.13 розділу III ППБУ).
6. На вікнах аудиторії першого поверху встановлені глухі ґрати (пункт 2.16 розділу III ППБУ).
7. Розміри дверей евакуаційного виходу з приміщення комп'ютерного класу менше нормативних (п. 9 розділу III ППБ системи освіти України; п. 11, 22 розділу II, п. 2.23 розділу III ППБУ; п. 7.2.7 ДБН В.1.1-7:2016; п. 9.7 ДБН В.2.2-3:2018).
8. Площа стулок вікон в сходових клітках, що відчиняються менше 1,2 м² на поверх (ст. 57 Кодекс цивільного захисту України; п. 11 розділу II, п. 2.23, 2.37 розділу III ППБУ; п. 7.3.26 ДБН В.1.1-7:2016).
9. Відсутні протипожежні люки 2-го типу (EI 30) розміром не менше 0,6x0,8 метра при виходах з сходових кліток на покрівлю 4-х поверхової частини будівлі (п. 9 розділу III ППБ системи освіти України; п. 11 розділу II, п. 2.3 розділу III ППБУ; п. 8.6 ДБН В.1.1-7:2016).
10. Поверхові коридори на рівні 3-го та 4-го поверхів не забезпечені нормативним природним освітленням (ст. 57 Кодексу цивільного захисту України; п. 11, 22 розділу II, п. 2.23, 2.37 розділу III ППБУ; п. 9.4.5, 10.1.4 ДБН В.2.2-9:2018).

11. В світлових карманах (розширеннях) 1-го та 2-го поверхів влаштовані приміщення, внаслідок чого погіршені умови освітлення та евакуації (ст. 57 Кодексу цивільного захисту України; п. 11, 22 розділу II, п. 2.23, 2.37 розділу III ППБУ; п. 9.4.5, 10.1.4 ДБН В.2.2-9:2018).
12. Часткове оздоблення підлоги на шляху евакуації в коридорі 4-го поверху виконано горючим матеріалом (лінолеум) (розділ III п. 9 ППБ системи освіти України; розділ II п. 11, 22, розділ III п. 2.23 ППБУ; п. 7.3.3 ДБН В.1.1-7:2016).
13. До пожежонебезпечних господарчих приміщень (комори, вентиляційні камери, тепlopункт, електрощитові) не встановлено протипожежні двері 2-го типу з мінімальним класом вогнестійкості EI 30 (п. 2.3 глави 2 розділу III ППБУ; п. 6.31 ДБН В.1.1-7:2016; п. 10.3.6 ДБН В.2.2-9:2018).
14. Приміщення фітнес-залу, розміщене на рівні підвального поверху не забезпечене другим евакуаційним виходом (ст. 57 Кодексу цивільного захисту України; п. 22 розділу II, п. 2.23 розділу III ППБУ; п. 7.2.4 ДБН В.1.1-7:2016).
15. Висота проходу на шляху евакуації з приміщення фітнес-залу, розміщеного на рівні підвального поверху, менше за 2,0 метра (п. 9 розділу III ППБ системи освіти України; п. 11, 22 розділу II, п. 2.23 розділу III ППБУ; п. 7.3.6 ДБН В.1.1-7:2016).
16. На шляху евакуації з приміщення фітнес-залу в сходовій клітці наявні прилади опалення, що виступають з площини стін на висоті менше за 2,2 метра (п. 9 розділу III ППБ системи освіти України; п. 2.30 розділу III ППБУ).
17. Облицювання (оздоблення) стін коридору в приміщеннях бібліотеки виконано з матеріалів з невизначеними показниками пожежної небезпеки (п. 2.17 розділу III ППБУ; п. 7.3.3 ДБН В.1.1-7:2016).
18. Не всі основні евакуаційні виходи з зальних приміщень та будівлі обладнані світловими покажчиками «Вихід» (п. 9 розділу III ППБ системи освіти України; п. 11, 22, розділу II, п. 2.23, 2.32 розділу III ППБУ; п. 8.9.10 ДБН В.2.5-28:2018).
19. Будівля не обладнана системою внутрішнього протипожежного водопроводу з пожежними кранами (ст. 57 Кодексу цивільного захисту України; п. 22 розділу II ППБУ; п. 8.1, 8.4 ДБН В.2.5-64:2012).
20. Приміщення тиру та приміщення спортивної зали, що розміщені на рівні підвального поверху, не забезпечені другими евакуаційними виходами (ст. 57 Кодексу цивільного захисту України; п. 22 розділу II, п. 2.23 розділу III ППБУ; п. 7.2.4 ДБН В.1.1-7:2016).
21. В об'ємі сходових кліток на рівні підвального поверху наявні вбудовані приміщення (ст. 57 Кодексу цивільного захисту України; п. 22 розділу II, п. 2.23 розділу III ППБУ; п. 7.3.22 ДБН В.1.1-7:2016).
22. З групи приміщень спортивної зали на першому поверсі на шляху евакуації влаштовані приміщення тренажерної зали, що унеможливорює віднести

даний шлях до евакуаційного, тим самим дані дії призвели до відсутності другого евакуаційного виходу безпосередньо назовні (ст. 57 Кодексу цивільного захисту України; п. 22 розділу II, п. 2.23 розділу III ППБУ; п. 7.2.1, п. 7.2.4 ДБН В.1.1-7:2016).

Гуртожиток за адресою: Сумська область, м. Суми, вул. Паркова, 2:

1. Не виконано на рівні визначеному проєктною, експлуатаційною документацією, або на рівні рекомендацій виробника системи блискавкозахисту захист будівель від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів (пункт 1.21 розділу IV ППБУ; п. 10 розділу V ППБ системи освіти України).
2. Приміщення не обладнані системами протипожежного захисту відповідно до вимог ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» (п. 1.2 розділу V ППБУ; табл. А.1, А.2 додатку А, табл. Б.1 додатку Б, п. 5.8 ДБН В.2.5-56:2014).
3. На шляхах евакуації в сходових клітках наявні прилади опалення, що виступають з площини стін на висоті менше за 2,2 метра (п. 9 розділу III ППБ системи освіти України; п. 2.30 розділу III ППБУ).
4. Площа створок (фрамуг), що відчиняються в вікнах сходових кліток, менше $1,2 \text{ м}^2$ на поверх (ст. 57 Кодексу цивільного захисту України; п. 11 розділу II, п. 2.23, 2.37 розділу III ППБУ; п. 7.3.26 ДБН В.1.1-7:2016).
5. Відсутні протипожежні люки 2-го типу (ЕІ 30) розміром не менше $0,6 \times 0,8$ метра при виходах з сходових кліток на покрівлю 4-х поверхової частини будівлі (п. 9 розділу III ППБ системи освіти України; п. 11 розділу II, п. 2.3 розділу III ППБУ; п. 8.6 ДБН В.1.1-7:2016).
6. Покрівля будівлі не забезпечена огороженням по периметру (ст. 57 Кодексу цивільного захисту України; п. 11, 22 розділу II ППБУ; п. 8.12 ДБН В.1.1-7:2016).
7. Оздоблення підлоги на шляхах евакуації в поверхових коридорах виконано горючим матеріалом (лінолеум) (слід виконувати з негорючих матеріалів, деревини, або матеріалів за пожежною небезпекою, не вищою ніж В2, РП2, Д2, Т2) (розділу III п. 9 ППБ системи освіти України; розділ II п. 11, 22, розділу III п. 2.23 ППБУ; п. 7.3.3 ДБН В.1.1-7:2016).
8. У будівлі гуртожитку встановлено газовикористовуюче обладнання (ст. 57 Кодексу цивільного захисту України; п. 11, 22 розділу II ППБУ; п. 9.2 ДБН В.2.5-20:2018).
9. До пожежонебезпечних господарчих приміщень (комори, тепlopункт, електрощитові) не встановлено протипожежні двері 2-го типу з мінімальним класом вогнестійкості ЕІ 30 (п. 2.3 глави 2 розділу III ППБУ; п. 6.31 ДБН В.1.1-7:2016; п. 10.3.6 ДБН В.2.2-9-2018).
10. Часткове опорядження стін актової зали виконано горючим матеріалом з невизначеними показниками пожежної небезпеки (ст. 57 Кодексу цивільного

захисту України; п. 22 розділу II, п. 2.23 розділу III Правил пожежної безпеки в Україні; п. 10.3.8 ДБН В.2.2-9:2018).

11. Ділянки трубопроводів, що в тому числі живить систему внутрішнього протипожежного водопроводу, виконані з полімерних матеріалів (ст. 57 Кодексу цивільного захисту України; п. 22 розділу II ППБУ; п. 9.3 ДБН В.2.5-64:2012).


Довідку підготував:

Заступник начальника управління —

начальник відділу № 2 Сумського районного управління
цивільного захисту та превентивної діяльності

Головного управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у Сумській області

«06» серпня 2026 року

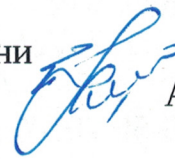

Андрій ЗЕЛЕНСЬКИЙ

З довідкою ознайомлений:

Заступник директора, АТР

«17» 08 2026 року



Курьленко О.С.